

Impossible de connecter la carte d'alimentation OVC3000 - le connecteur ne s'insère pas


DESCRIPTION :

En tant que pièce de rechange, la carte d'alimentation OVC3000 est fournie en version 'entièrement équipée'. Ce qui signifie que des éléments supplémentaires de cette nouvelle carte n'étaient pas présents sur la carte d'origine de l'appareil. Ceci peut entraîner des problèmes au moment du raccordement car la fiche ne s'insère pas dans la carte.


SOLUTION :

Pour être en mesure d'effectuer une réparation avec la version 'entièrement équipée', une modification du câble existant peut être nécessaire.


Pour savoir si cette modification doit être effectuée, vérifiez le connecteur de petites charges sur la carte OVC3000.

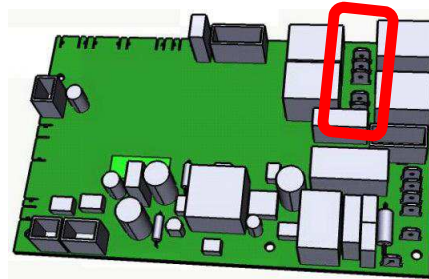

1. Emplacement du connecteur sur la carte

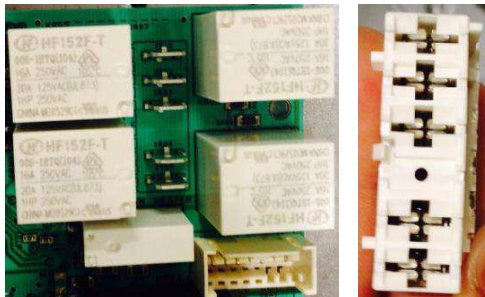

2. Carte OVC3000 entièrement équipée et connecteur correspondant (5 broches). Cette pièce de rechange peut être utilisée sans modification.

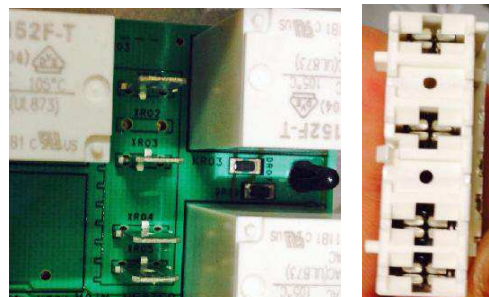

3. Carte OVC3000 version simplifiée et connecteur correspondant (4 broches). Le remplacement direct n'est pas possible. Des modifications du câble sont nécessaires.

Pour permettre la connexion, vous devez retirer le logement en plastique empêchant l'insertion de la broche supplémentaire.



4. Identifiez la pièce en plastique qui doit être retirée. Elle se trouve entre les deux broches isolées.

6. Raccordez le câble à la carte.



5. Retirez la partie sans broche qui empêche l'insertion du connecteur. Veillez à ne pas endommager les parties latérales et les séparateurs entre les broches du connecteur.

MODÈLES CONCERNÉS :

Cette solution est valable pour les modèles équipés de la carte OVC3000 en version simplifiée et du connecteur correspondant (4 broches).

RÉVISION :

Révision	Date	Description	Auteur	Approuvé par - le
00	05/2015	Création du document	Marcin Kobialka / Ewelina Fidor	Gioacchino De Petris 2015-09-28